

gasolina no se encuentra en buen estado no mejorará el comportamiento del vehículo



ES 03:13 p.m.
24/03/2023

Para: coordinadorservicio@tractoagromaracay.com; tamgerop@gmail.com
CC: Richard Camejo; chaymir@gmail.com
Asunto: RE: Indicaciones Caso CS15 - Color Plata

Buenos días Equipo

Favor indicar los resultados de las pruebas anteriores con sus respectivos soporte en el caso de la Sra. Nadia. de acuerdo a lo solicitado. cambiaron el combustible y dosificaron el vehículo? va que, ese día que el vehículo estaba en taller el escape presentaba una importante capa de hollín y la emanaciones de escape oían descompuestas, y aunque adicionemos ethanol si la

Nota: Cabe destacar que esta unidad fue intervenida por el boletín # BO-025-2022 por ustedes.

De: Jonatan Mayora [mailto:represservicio2@apbgroup.net]

Enviado el: viernes, 24 de marzo de 2023 9:31

Las bujías fueron sustituidas por no cumplir con los parámetros.

Al realizar la prueba mantenía la condición de pistoneo.

Se realizo el desmontaje del tanque de combustible para verificar el estado del combustible y el filtro interno del modulo, "el cual no se encontraba contaminado y el filtro interno en perfecto estado.

Se procedió con la verificación del riel y los inyectores, "encontrándose sin contaminación y los inyectores fueron verificados en un banco de trabajo, estando en perfecto estado en.

Se soplo la línea de combustible para buscar algún resto de contaminación y se encuentra completamente libre y limpia.

Se armo la unidad y le dosificamos 10 litros de combustible nuevo con un litro de etanol al 100% para realizar la prueba y la misma mantuvo la condición de pistoneo.

La unidad se le realizo el ajuste y verificación de valores según el boletín # BO-025-2022.

se encontró que las bujías no tenían la calibración establecida por la marca según el boletín antes mencionado.

Bujía #1 (0.60mm 4.10 ohmios)

Bujía #2 (0.70 mm 3.87 ohmios)

Bujía #3 (0.50 mm 3.83 ohmios)

Bujía #4 (0.75 mm 4.02 ohmios)

Las bujías fueron sustituidas por no cumplir con los parámetros.

 
Buenas tardes Jonatan

Un cordial saludo amigo, el día 21/03/2023 ingreso al concesionario una unidad CS15, placa AB337PT, perteneciente a la señora Barbara Macchia, reportando ruido fuerte en el motor.

La unidad se le realizo el ajuste y verificación de valores según el boletín # BO-025-2022.

De: Sr. Julio Zapata, Coordinador de Servicios. [coordinadorservicio@tractoagromaracay.com]
Para: 'Jonatan Mayora'; tamgerop@gmail.com
CC: 'Richard Camejo'; chaymir@gmail.com; 'Yaritza Noguera'
Asunto: RE: Indicaciones Caso CS15 - Color Plata

Enviado el: viernes 24/03/2023 02:03 p.m.



RE: Indicaciones Caso CS15 - Color Plata - Mensaje (HTML)

Mensaje

Responder Responder a todos Reenviar a todos

Eliminar Mover a una carpeta Crear regla Otras acciones

Bloquear remitente Correo que desea recibir

Clasificar Seguimiento Marcar como no leído

Buscar Relacionado Seleccionar Enviar a OneNote

Jonatan E. Mayora M.
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73
represservicio2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com



Saludos Cordiales

Adicionalmente en el otro caso de la camioneta negra por favor, consignar de la misma manera las evidencias del estado del sistema de combustible, especificado en el correo anterior.

PD. Recuerden que según el procedimiento se debe montar el Ticket de AT en el sistema SRAN con las evidencias solicitadas

Saludos

Buenos días Equipo

Favor indicar los resultados de las pruebas anteriores con sus respectivos soporte en el caso de la Sra. Nadia. de acuerdo a lo solicitado. cambiaron el combustible y dosificaron el vehículo ya que, ese día que el vehículo estaba en taller el escape presentaba una importante capa de hollín y la emanaciones de escape olían descompuestas, y aunque adicionemos ethanol si la gasolina no se encuentra en buen estado no mejorará el comportamiento del vehículo

De hecho entiendo que la propia cliente a echado combustible en otras zonas del país como por ejemplo ccs u oriente y en esos casos el vehículo no presenta la condición.

e1d5310d-44bf-431f-93df-209a583b7e59.jpg (35 KB) 18a63dc2-63cb-4e69-95a8-f685d29ff23e.jpg (48 KB)

De: Jonatan Mayora [mailto:represservicio2@apbgroup.net]
Enviado el: viernes, 24 de marzo de 2023 9:31
Para: coordinadorservicio@tractoagromaracay.com; tamgerop@gmail.com
CC: Richard Camejo; chaymir@gmail.com
Asunto: RE: Indicaciones Caso CS15 - Color Plata

De: Sr. Julio Zapata. Coordinador de Servicios. [coordinadorservicio@tractoagromaracay.com]
Para: 'Jonatan Mayora'; tamgerop@gmail.com
CC: 'Richard Camejo'; chaymir@gmail.com; 'Yaritza Noguera'
Asunto: RE: Indicaciones Caso CS15 - Color Plata

Enviado el: viernes 24/03/2023 02:03 p.m.

Mensaje e7329e92-d82f-40cb-a1a1-37e656b64256.jpg (60 KB) d423022a-a690-44dc-a293-f889860bd0f3.jpg (62 KB) 5e0897f0-6ffb-4b83-970f-53307f5826ec.jpg (55 KB)
 12524019-eb4b-4377-a882-071208c09c5f.jpg (51 KB) b98bb5b7-9348-4cd5-9906-ad11e3f2b402.jpg (66 KB) e857ab07-01ad-4669-827d-de4d5d3a88e6.jpg (33 KB)