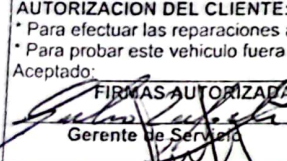


| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|---|--|----------------------|
| Placa | N° Póliza | Fecha Vta | Nombre del Cliente | N° Cédula Identidad - RIF | Nro. |
| AC064AR | | 2022411-04 | INDUSTRIA VENEZOLANA DE CALCIO Y FOSFATO CA | 075066090 | 500000001936 |
| Modelo Vehículo | Año del Modelo | Fecha Creación | Kilometraje | Dirección | Nro. De Autorización |
| CS15 | 2023 | 2023-07-19 | 3842 | CTRA CAGUA VILLA DE CURA LOCAL S/N SECTOR VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA | LC230720MRRC111980 |
| VIN - Serial Completo | Fecha de Salida | Ciudad | Estado | Teléfonos | Fecha Autorización |
| LS5A3DSE2PD910759 | 2023-07-20 | | | 04144945607 | 2023-07-20 |
| Concesionario | | | Código | Código (s) Técnico (s) | Ciudad |
| TRACTO AUTO MARACAY, C.A. | | | CHTA011 | | |

Descripción de la Falla

SE REALIZO LA INSPECCIÓN INDICADA EN EL BOLETIN NRO 80-025-2022, DONDE ARROJO LO SIGUIENTE. SE REALIZO PRUEBA DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE ESTANDO DENTRO DE LOS PARÁMETROS (32 PSI) SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN TENDRIA QUE SER 4 BAR QUE SERIAN 58 PSI SE REALIZO EL DESMONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL MISMO VER SI SE ENCUENTRA CONTAMINADO Y EL ESTADO DEL FILTRO EN EL CONJUNTO DE LA BOMBA, "LOS CUALES ESTABAN EN PERFECTO ESTADO", PROCEDIMOS A VERIFICAR SI TENIAMOS CONTAMINACIÓN EN LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE LÍNEA, RIEL DE INYECCIÓN E INYECTORES, CABE DESTACAR QUE LOS INYECTORES NO FUERON TRASLADADOS A UN BANCO DE PRUEBA. VALORES DE SENSOR DE OXIGENO BANCO UNO SENSOR UNO SE ENCONTRABA BAJOS SEGÚN INDICACIONES AUNQUE EL FILTRO DE AIRE NO ESTABA CONTAMINADO POR GARANTIA SUSTITUCION DE INYECTOERES SUSTITUCION DE BUJIAS

| ÍTEM | REFERENCIA | SERIAL | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------------------------|--------------|--------|------|--|----------|--------|--------------|
| 1 | CS1501029 | | M | CONJUNTO DE COLECTOR DE COMBUSTIBLE (EA12FF) | 0.80 | 12.00 | 09.60 |
| 2 | CS1501090 | | M | CONJUNTO DE BUJÍA | 0.40 | 12.00 | 04.80 |
| 3 | B3707010-H01 | | R | BUJIA ALSVIN / CS15 | 4.00 | 04.00 | 16.00 |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | 30.40 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario Aceptado: | 500000001936 FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:  Gerente de Servicio Gte. de Administración | LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA: | Total Mano de Obra 14.40 Total Repuestos 16.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 30.40 Impuesto 04.86 Total General 35.26 |
|---|--|---|---|