

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A74BD8J		20211011-10	SERVITRANSPORTE FUFO	J400544092	500000002046
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2021	2023-08-21	50488		LC230828RTMRC72088
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T1MG696577	2023-08-28	-		-	2023-08-28
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla

el vehículo presenta un sonido en el motor, se procedió al desarmado de motor ya que el mismo se tranco evidenciando falla característica de compresión, adicionalmente se observo que las conchas de bielas tienen rayadura y desgaste, también se observo que el eje del turbo compresor esta presentando juego, por lo cual amerita reparación de motor (esta aprobación se realizo vía telefónico al sr Carlos Cabrera, por el sr Richard Camejo)

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1004018ANA		R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	06.60	52.80
2	1002031RAA		R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	05.50	22.00
3	1004060ANA		R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	92.40	369.60
4	1004019RAA		R	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00	02.20	17.60
5	1011100RAA		R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	96.80	96.80
6	1004012-RAA		R	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00	14.30	57.20
7	1124100ANAA		R	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	2.00	275.00	550.00
8	1118300ANB		R	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00	495.00	495.00
9	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	220.00	220.00
10	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	60.50	242.00
11	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	167.20	167.20
12	1300002		T	RECTIF ASIENTOS/ SERV RECTF CAMARA / ASENTAR VALVULAS / BAÑO QUIMICO	1.00	400.13	400.13
13	1300002		T	SILICON GRIS AT/ MEGA GRAY	1.00	06.00	06.00
14	F1012100RAA		R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.70	07.70
15	1300002		T	ACEITE SEMISINTETICO DIESEL 10W-30	6.00	06.50	39.00
16	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
17	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
18	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
19	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
20	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
21	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
22	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
23	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
24	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
25	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
26	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
27	P20101089		M	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	0.40	12.00	04.80
SUMATORIA TOTAL							3,347.83

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____	500000002046	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General	604.80 2,297.90 445.13 3,347.83 535.65 3,883.48
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio _____ Gte. de Administración _____	Gerente Repuestos 2023-08-21 Fecha de Registro en el Sistema	ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE VALIDA: _____		