

# RESULTADOS OBTENIDOS

- 1.- CULATA DE MOTOR PRESENTA DEFORMIDAD EN EL ASIENTO DEL INYECTOR DEL CILINDRO NRO 3
- 2.- CAMISAS 1-2-3-4 CON DESGASTE PREMATURO
- 3.- CILINDRO 1: ANILLOS CON DESGASTE PREMATURO/ CILINDRO 2 : ANILLOS CON DESGASTE PREMATURO/ CILINDRO 3 : ANILLOS CON DESGASTE Y ENFRENTADOS ANILLO 2Y 3 ROTO / CILINDRO 4 : ANILLOS CON DESGASTE Y ANILLOS 1 Y 2 ENFRENTADOS
- 4.-TURBO CON JUEGO EN LA PROPELA
- 5.-VALVULA PCV NO REGULA LA EMISION DE GASES DEL MOTOR /
- 6.- 4 INYECTORES DEFICIENTES AL PROBAR LA UNIDAD NO PASA DE 110 KM/H, A SU VEZ 1 INYECTOR ESTABA PEGADO AL ASIENTO DE LA CAMARA Y ESTABA DEFORMADO
- 7.- 1 ROCIADOR PARTIDO 3 CON TUBOS FLOJOS DEBILES