

Erstein

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4853

Página 1 de 1

Fecha: 19/01/2024

Hora: 08:41 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia :

Emisión : 19/01/2024 08:42:51 Prometido : 19/01/2024 16:42:47

Cliente : COMERCIALIZADORA AGRICOLA DOMINGUEZ, C.A. Ced/Rif :

Tifs.: MOV (0424) 5730690

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE0PD914066 Carrocería: LS5A2ASE0PD914066 Motor: N3CT515871 Placa: AC137CR

Kmts.: 3140 Fecha Venta: 31/10/2022 Color: AZUL Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE0PD914066

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

CLIENTE INDICA SIENTE EL VEHICULO SIN FUERZA, TARDA MUCHO EN RESPONDER A LA ACELERACION

Inspección del Vehículo.


Se scaneo y no presenta DTC presentes, se examinó el combustible y se ve en buenas condiciones.
 * Se Revisó inyectores y no se aprecia suciedad.

* Se Revisó Bujías y se pudo apreciar que están cerradas y tenía presencia de Carbon. Se Realizó prueba de Resistencia. Bujía 1# 3.8, 2# 4.0, 3# 3.9, 4# 4.1 por lo cual están por debajo de lo exigido que es 4.6.

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MAGACINT	Bueno	0.00

Erstein

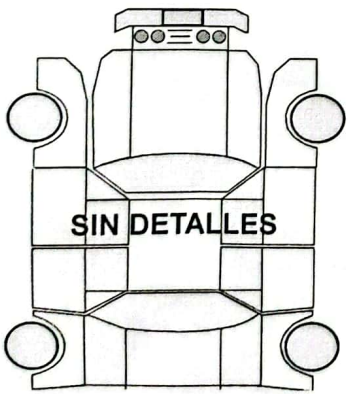

* Reemplazar Bujías 4.
Bujías nuevas.

- 1# 5.2 4# 5.3.
- 2# 4.7
- 3# 5.2

OBSERVACIONES: CLIENTE INDICA SIENTE EL VEHICULO SIN FUERZA, TARDA MUCHO EN RESPONDER A LA ACELERACION

Wilgodelina
Asesor de Servicio o Garantía

A. Domínguez
Aprobado por el cliente