

Barquisimeto; 19 de febrero 2024

## Convocatoria:

Departamento: Inversiones Multinacional.

Por: Multinacional de Vehículos, C.A.

## Asunto: Inspección de unidades en el taller

## Asistentes:

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Gabriela Campos	Gerente de Servicio	Inversiones Multinacional.	
María Soto	Gerente General	Inversiones Multinacional.	
Miguel Valero	Jefe de Taller	Inversiones Multinacional.	
Josmir Aguilar	Representante de servicio	Multinacional de Vehículos.	

## Acuerdos - Compromisos

1. Inspección de unidades en el taller

AREA	DESCRIPCION	ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Servicio	Inspección de Unidades en el taller.	Evaluación de unidades	19-02-2024	Josmir Aguilar

## **Unidad CS15**

**Vin:** LS5A3DSE5PD912019

**Km:** 346 km

**Placa:** AD329BF

**Técnico:** Jose Castañeda

Unidad presenta inestabilidad, y falla cuando activa el compresor del aire acondicionado, se realiza el reemplazo de los inyectores y se realiza prueba de encendido en frio y la unidad el día de hoy 19-02-2024 no falla. Se queda en acuerdo que el día de mañana 20-02-2024, Miguel Valero realizar prueba de encendido en frio para validad el funcionamiento de la unidad.

## **Unidad Kaicene F70 caso Carlos Termini**

**Vin:** LSCBBZ2T3MG696497

**Km:** 43148 km

**Placa:** A16AC1X

**Técnico:** Edward Monedero

Se realiza prueba de encendido en frio el día de hoy 19-02-2024 y la unidad enciende sin problema. Se recomienda conversar con el cliente acerca del caso ya que se han realizado pruebas en frio obteniendo los mismos resultados.

## **Unidad Kaicene F70 caso JAVIER MARQUEZ**

**Vin:** LSCBBZ2T3MG696371

**Km:** 35644 km

**Placa:** A22AO0R

**Técnico:** Freddy Castillo

Unidad presenta baja compresión, encendido tardío, se recomienda corregir problemas de compresión. Una vez corregida la falla de compresión se realizará evaluación del funcionamiento.

## Unidad Kaicene F70

**Vin:** LSCBBZ2T7MG612391

**Km:** 134537 km

**Placa:** A56D08M

**Técnico:** Freddy Castillo

Unidad del Sr Ítalo Bastida, unidad presenta guayas de cambio en mal estado y varillaje de transmisión se realiza entrega al departamento de repuesto. Esta unidad se encuentra en proceso de aprobación del cliente.

## Unidad Kaicene F70

**Vin:** LSCBBZ2T8LG737897

**Km:** 91812 km

**Placa:** A24AY3C

**Técnico:** Eduar Monedero

Unidad con pérdida de potencia y humo, los inyectores que originalmente tiene la unidad fueron llevado al banco de prueba y los mismo se encontraban en malas condiciones, se realizó la sugerencia de reemplazar los inyectores y se realiza el cambio de los 4 inyectores donde se realiza prueba de carretera donde el vehículo no presenta falla. El día de mañana 20-02-2024, se realizará prueba de encendido en frio para culminar diagnóstico y reparación.

## Unidad Kaicene F70

**Vin:** LSCBBZ2T8LG737897

**Km:** 91812 km

**Placa:** A24AY3C

**Técnico:** Giovanni Urrieta

Unidad reincidente por problema de embrague, se observa juego irregular en disco de embrague, en la parte del volante del motor se observa decoloración sin embargo no se aprecia desgaste irregular, por ende, se recomienda realizar reemplazo de disco de embrague, prensa collarín y rodamiento de volante.

**Unidad CS15**

**Vin:** LS5A3DSE3PD910317

**Km:** 14375 km

**Placa:** AB226WR

**Técnico:** Hernan Suarez

Cliente reporta sonido en cajetín de dirección, y cuando se gira suavemente genera una sensación de dureza en ciertos puntos. Se recomienda realizar el desmontaje del cajetín de dirección y realizar evaluación.