



MINUTA



MINUTA



Barquisimeto; 16 de febrero 2024

**Convocatoria:**

Departamento: Inversiones Multinacional.

Por: Multinacional de Vehículos, C.A.

**Asunto: Inspección de unidades en el taller.**

**Asistentes:**

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Gabriela Campos	Gerente de Servicio	Inversiones Multinacional.	<i>[Firma]</i>
María Soto	Gerente General	Inversiones Multinacional.	<i>[Firma]</i>
Miguel Valero	Jefe de Taller	Inversiones Multinacional.	<i>[Firma]</i>
Josmir Aguilar	Representante de servicio	Multinacional de Vehículos.	<i>[Firma]</i>

**Acuerdos - Compromisos**

1. Inspección de unidades en el taller

AREA	DESCRIPCION	ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Servicio	Inspección de Unidades en el taller.	Evaluación de unidades	16-02-2024	Josmir Aguilar

*Se hace constancia caso A22A00R cliente por esta conforme con que la falla reportada se por campo Sion*

Rif. J-50025049-5  
Calle Principal Local Parcela 53, Parque Industrial del Este, Caserío Las Piedras.  
Yaritagua - Edo. Yaracuy

MDV-GEN-FO-004  
REV.00  
MAYO 2022

**Unidad Hunter**

Vin: LS5A3DSE5PD912019

Km: 346 km

Placa: AD329BF

Técnico: Jose Castañeda

Unidad con inestabilidad cuando se enciende en frío, se extraen las bujías y se observan que no se encuentran trabajando en óptimas condiciones y se realiza medición de resistencia y las mismas se encuentran en rango normal de operaciones (sus valores se encuentran por encima de 4 ohmio). Se realiza medición de bobina y el rango de cada una es de 0,6 ohmio, luego se extraen los inyectores para enviarlos nuevamente al banco de prueba y los inyectores del cilindro 2 y 4 se encuentran en malas condiciones.

Se entregan 4 inyectores para ser enviados al banco de prueba y realizar mantenimiento y luego ser instalado. El día lunes 19-02-2024 estaré monitoreando la unidad para observar su comportamiento.

*Esta probada el día 21.2.24*

**Unidad F70**

Vin: LSCBBZ2T3MG696371

Km: 35644 km

Placa: A22A00R

Técnico: Freddy Castillo

Cliente manifiesta vehículo presenta inestabilidad, emana mucho humo. Se realiza prueba de encendido y la unidad presenta encendido tardío. El equipo técnico del concesionario realiza medición de compresión y los valores son los siguientes:

Cilindro 1: 280 psi    Cilindro 2: 240 psi    Cilindro 3: 280 psi    Cilindro 4: 280 psi

Como se observa la unidad presenta baja compresión lo que se debe realizar la reparación de la misma. Se debe realizar desmontaje de motor para diagnosticar daños internos.

Rif. J-50025049-5  
Calle Principal Local Parcela 53, Parque Industrial del Este, Caserío Las Piedras  
Yaritagua - Edo. Yaracuy

MDV-GEN-FO-004  
REV.00  
MAYO 2022



# MINUTA



## Unidad F70

**Vin:** LSCBBZ2T0MG612748

**Km:** 44147 km

**Placa:** A60AU2T

**Técnico:** Eduin Godoy

Cliente reporta nuevamente vibración al sacar el embrague, se realiza prueba de carretera corta y la misma presenta sonido anormal en frío sin acoplar ninguna velocidad y sin accionar el embrague, adicionalmente presento zapateo cuando se retrocede. Se recomienda realizar el desmontaje de transmisión para evaluar componentes instalados. Componentes a evaluar (Disco, prensa, collarín volante de motor y rodamiento de volante de motor).

**Vin:** LSCBBZ2T3MG696497

**Km:** 43148 km

**Placa:** A16AC1X

**Técnico:** Edward Monedero

Unidad Carlos Termini se realiza prueba de encendido en frío, se evidencio que la unidad encendió bien, y sin presencia de humo. Se debe explicar al cliente la condición de su vehículo.

## Unidad F70 Caso Ítalo Construcciones

**Vin:** LSCBBZ2T9MG697265

**Km:** 50226 km

**Placa:** A45AU7T

**Técnico:** Deivis Querales

Cliente manda a colocar unidad en estado original, se instalan repuestos que originalmente tenía la unidad para retirarla del concesionario.

Rif. J-50025049-5  
Calle Principal Local Parcela 53, Parque Industrial del Este Caserío Las Piedras.  
Yaritagua - Edo. Yaracuy

MDV-GEN-FO-4  
REV  
MAYO 2