

Maracaibo; 26 de Abril del 2024

Convocatoria:

Departamento: CHONGQING CARS CA

Por: Multinacional de Vehículos, C.A.

Asunto: Inspección de unidades en el taller

Asistentes:

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Luis Valera	Gerente General	CHONGQING CARS CA	
Gerardo Vera	Gerente de Repuesto	CHONGQING CARS CA	
Ricardo Montiel	Jefe de Taller	CHONGQING CARS CA	
Josmir Aguilar	Representante de servicio	Multinacional de Vehiculos	

Acuerdos - Compromisos

1. Inspección de Unidades en el taller

AREA	DESCRIPCION	ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Servicio	Inspección de Unidades en el taller	Inspección	25-04-2024	Josmir Aguilar

Asunto: Unidad CS15 con problema en computadora del motor donde el indicador de consumo de combustible presentaba mala lectura y vehículo no avanza. Los datos del vehículo son los siguientes:

Vin: LS5A3DSE9PD911746

Km: 3048 km

Placa: AB338PT

Técnico: Ricardo Montiel

Probable causa: Se realiza el reemplazo de computadora de motor, se realiza configuración del inmovilizador y controles de apertura y cierre del vehiculodonde se corrige la lectura del consumo del motor y autonomía. Quedando en óptimas condiciones. Además, con respecto a que el vehículo no avanza se realiza el reemplazo del sensor de velocidad de transmisión quedando en óptimas condiciones de trabajo.

Resumen fotográfico:



Computadora de motor de unidad cuyo modelo es CS15, la cual estaba generando falla de lectura en el consumo de combustible y autonomía.

Asunto: Vehículo BenniStar con siniestro en la parte frontal,cuyos datos son los siguientes:

Vin: LS6A3E037MB531329

Km: 5102km

Placa: AC952UE

Técnico: Henri Rico

Probable Causas: unidad chocada se realiza la conexión de alta tensión para realizar pruebas de carretera. Unidad pendiente por refrigerante y freón 134A.

Asunto: Vehículo Kaicene f70 con problema de inyección al momento de encender se observa presencia de humo negro, los datos del vehículo son los siguientes:

Vin: LSCBBZ2T9MG697282

Km: 52514km

Placa: A47AU9T

Técnico: Franklin Troconi

Probable Causas: Se realiza cambio de combustibles, se realiza medición de retorno con equipo YDT y los valores son los siguientes:

Cilindro 1: 20 ml, Cilindro 2: 30 ml, Cilindro 3: 20 ml, Cilindro 4: 25 ml

Se realiza prueba de retorno en inyectores cuya duración fue 1 minuto, y se concluye que presenta un 33,33 de diferencia con respecto al inyector de mayor caudal y el inyector de menor caudal. Donde se recomienda realizar el reemplazo de los inyectores

Una vez reemplazado los inyectores se aprecia que la condición del vehículo persiste se mide compresión y los valores son los siguientes:

Cilindro 1: 340 psi, Cilindro 2: 340 psi, Cilindro 3: 350 psi, Cilindro 4: 360 psi

En este punto se sugiere realizar desmontaje de bomba de combustible para ser enviada al banco de prueba para ser evaluada.

Resumen fotográfico

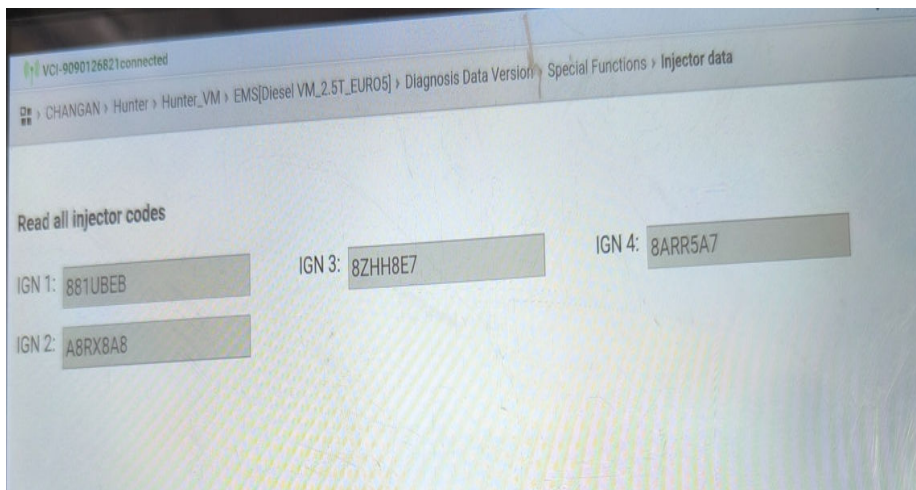


Imagen donde se observa la codificación de inyectores en la posición que fue instalada.



Medición de retorno con equipo YDT donde se aprecia diferencia de retorno entre inyectores.

Asunto: Vehículo Kaicene f70 con problema de inyección al momento de encender se observa presencia de humo negro y sonido a nivel de inyectores, los datos del vehículo son los siguientes:

Vin: LSCBBZ2TXMG697341

Km: 120000

Placa: A69AZ7N

Técnico: Roberto Pernía

Probable Causas: Se realiza cambio de combustibles, se realiza medición de retorno con equipo YDT y los valores son los siguientes:


Cilindro 1: 39 ml, Cilindro 2: 29 ml, Cilindro 3: 30 ml, Cilindro 4: 39 ml

Se realiza prueba de retorno en inyectores cuya duración fue 3 minutos, y se concluye que presenta un 25,64 de diferencia con respecto al inyector de mayor caudal y el inyector de menor caudal. Donde se recomienda realizar el reemplazo de los inyectores.

Es importante acotar que el departamento de repuestos actualmente no cuenta con inyectores nuevos para reemplazar. Una vez despachados los repuestos realizar instalación de inyectores y realizar prueba de carretera para evaluar comportamiento del vehículo.

Inspección área de Repuesto

En conversación con equipo de repuesto manifiesta que en temas de despacho no han tenido problema sin embargo comentan que cuando realizan un despacho en ocasiones facturan una serie de repuestos y no son despachados. En la factura 11237 se realizó un despacho y 3 ítem no fueron entregados.



MULTINACIONAL DE VEHICULOS

MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A. J500250495
 Domicilio Fiscal: Calle Principal Local Parcela 53 Parque Industrial del Este,
 Nro. 5/N Caserío Las Piedras, Yaritagua - Yaracuy, Zona Postal 3201
 ☎ +58 (424) 532.2439
 ✉ changanvz@mdv@gmail.com / multinacionaldevehiculos@gmail.com

Reposición / Mostrador

FORMA LIBRE

RPTO STD
Condición de Pago: Crédito

Nombre o Razón Social: CHONGQING CARS, C.A.

Domicilio Fiscal: CALLE 20 ENTRE AV 15 Y 15A-1 LOCAL MILLENNIUM SECTOR CANCHANCHAMA, MARACAIBO, EDO. ZULIA, ZIP4001.

Teléfonos: MOV (0424) 6584137 , OFI (0261) 4157318 , OFI (02) Correo Elect.: mm.changanmco@gmail.c Vendedor: ANTONIO COLMENAREZ

Factura Nro. 0000011237

Emisión : 02-04-2024


Vencimiento: 02-05-2024

C.I./Rif: J-50133409-9

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit. (USD)	Total (USD)
2804354-BU04	EXTENSION PARACHOQUE TRAS RH CHANGAN F70	2,00	22,00	44,00
3101091-H01	TAPA CENTRAL DE RIN ALSVIN ✓	2,00	3,00	6,00
5306400-BU01	REJILLA A/C FR-RH CHANGAN F70 ✓	1,00	23,00	23,00
8403111-BU01	GUARDAFANGO DEL LH CHANGAN F70 ✓	1,00	71,00	71,00
S203F271002-0303	ESPEJO RETROVISOR LH CHANGAN CS55PLUS ✓	1,00	211,00	211,00
1025200RAA	TENSOR CORREA UNICA CHANGAN F70	5,00	118,00	590,00
1109300-BU101	MANGUERA CAJA FILTRO AIRE CHANGAN F70	2,00	34,00	68,00

Tasa de cambio aplicada 1 BSI/USD = 36,2611 según la tasa del BCV al 02-04-2024, PROV Nro. 0071

Subtotal BS:	36.732,49	Subtotal USD:	1.013,00
Monto Exento BS:	0,00	Monto Exento USD:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) BS:	36.732,49	Base Imponible IVA (16,00%) USD:	1.013,00
IVA 16,00% BS:	5.877,20	IVA 16,00% USD:	162,08
Total Neto Factura BS:	42.609,69	Total Neto Factura USD:	1.175,08
Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00
IGTF 3% BS:	0,00	IGTF 3% USD:	0,00
Monto Total a Pagar BS:	42.609,69	Monto Total a Pagar USD:	1.175,08



MULTINACIONAL DE VEHICULOS
RIF: J-50025049-5

Los ítem que no se encuentra marcados con resaltador son las partes que no fueron despachadas.

Vista del almacén de Repuesto



Se observa el almacén organizado y actualmente no hay unidades paralizadas por repuestos