

Barquisimeto; 12 de Julio 2024

Convocatoria:

Departamento: Inversiones Multinacional.

Por: Multinacional de Vehículos, C.A.

Asunto: Inspección de unidades en el taller

Asistentes:

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Gabriela Campos	Gerente de Servicio	Inversiones Multinacional.	
María Soto	Gerente General	Inversiones Multinacional.	
Miguel Valero	Jefe de Taller	Inversiones Multinacional.	
Josmir Aguilar	Representante de servicio	Multinacional de Vehículos.	

Acuerdos - Compromisos

1. Inspección de unidades en el taller.

AREA	DESCRIPCION	ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Servicio	Inspección de Unidades en el taller.	Evaluación de unidades	15-07-2024	Josmir Aguilar

Asunto: Inspección Unidad New Alsvin Cliente María Cermeño, Unidad presenta perdida de potencia. Los datos del vehículo son los siguientes:

Vin: LS5A2ABR4RD913539

Km: 1260 Km

Placa: AB055HH

Probables causas: Unidad presenta perdida de potencia y pistoneo cuando se exige al vehículo, vía correo electrónico se recomienda lo siguiente:

Reemplazo de combustible, Inspección de bujías, Medir presión de combustible y Verificar parámetros del sensor de temperatura de aire de motor.

El día viernes, 12-07-2024 se realiza prueba con la unidad con un sensor de temperatura y flujo de aire de motor y la falla se elimina, se realiza indicación de reemplazar dicho sensor para entregar unidad al cliente.

Adicionalmente realiza inspección de ductos de aire acondicionado, ya que la cliente indica un sonido como una gota de agua dentro de su vehículo. Esta unidad fue evaluada por un especialista de aire acondicionado externo y observo que dicho vehículo tenia sobrecarga de gas freón R-134 A en el sistema, se realiza la extracción del exceso de gas y la unidad se encuentra lista para entrega.

Asunto: Inspección Unidad Kaicene F70, Unidad con problemas en ECU no configura. Los datos del vehículo son los siguientes:

Vin: LSCBBZ2T9MG612750

Km: 88781 Km

Placa: A60AU4T

Probables causas: Cliente realiza diagnóstico de su vehículo, se programa ECU para entregar vehículo al cliente.

Asunto: Inspección Unidad Kaicene F70, El cliente compra el kit de embrague y el mismo queda presentando falla (presenta vibración, zapateo al momento de arrancar). Los datos del vehículo son los siguientes:

Vin: LSCBBZ2T5MG612406

Km: 108336 Km

Placa: A55D08M

Probables causas: al momento que se reemplaza el embrague nuevo, se realiza prueba y se observa que la unidad presenta vibración al momento de arrancar, lo que se puede considerar perdida de presión en el kit de embrague, se recomienda realizar el desmontaje nuevamente de transmisión para evaluar caso. Es importante tener en cuenta que para este caso la unidad se realizó el desmontaje del kit de embrague 2 veces.

Asunto: inspección de Unidad New Alsvin, con sonido a nivel de transmisión y motor. Los datos del vehículo son los siguientes:

Vin: LS5A2ASE3ND919372

Km: 50238 Km

Placa: AB211WR

Probables causas: Unidad con fuerte sonido a nivel de transmisión, se recomienda realizar desmontaje de transmisión para realizar diagnóstico. Adicionalmente vía correo electrónico se envía procedimiento de diagnóstico de transmisión si amerita realizar alguna prueba. Para este caso es necesario realizar un QIR para ser enviado fabrica.

Asunto: inspección de Unidad CS15, con sonido a nivel de transmisión y motor. Los datos del vehículo son los siguientes:

Vin: LS5A3DSE9PD911214

Km: 70307 Km

Placa: AB989UN

Probables causas: Unidad con sonido a nivel de transmisión, se recomienda realizar desmontaje de transmisión para evaluar disco de doble masa. Se aprecia que el disco se encuentra desajustado lo que amerita reemplazo del mismo. Para este caso se solicita realizar QIR.