

Acarigua 18 de Mayo 2022

## **Minuta de Visita Nro. 010- 2022 H.G. ACARIGUA**

Dirigida a:

Atención: Gerencia General / Gerencia de Post-Venta / Jefe de Taller

### **Asunto: Revisión de Unidades Changan F70**

Estimados, nuestros más Cordiales Saludos,

En el día de hoy miércoles 18 de mayo de 2022 se realizó la visita al departamento de servicio del concesionario Inversiones Occidente, inspeccionamos los siguientes vehículos,

**Modelo:** Kaicene F70

**Vin.** LSCBBZ2T9MG612358

**Placa:** A55DO2M

**Km:** 88.130

**Cliente:** Transporte KM

#### **CONDICION REPORTADA**

Cuesta para encender

#### **PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL CONCECIONARIO:**

Revisión de vehículo Kaicene F70, perteneciente a la empresa Transporte KM serial LSCBBZ2T9MG612358, Placas A55DO2M, Km. 88.130., la cual fue solicitada asistencia técnica debido a una condición de funcionamiento irregular con el motor (Cuesta para encender).

En la inspección preliminar revisaron, inyectores, riel de inyectores, bomba de inyección, la condición está presente, luego le realizaron la medición de presión de compresión observando baja la presión de compresión en todos los cilindros, la cual la presión no supero los 210 psi, desmontaron el motor al desarmarlo encontraron anillos encontrados en el cilindro #1, desgastes en todas las camisas, posible desgaste en los pistones.

Esta unidad fue reparada anteriormente por el concesionario, no fueron reemplazados los pistones en su momento, solo reemplazaron anillos y camisas, la unidad desde que se reparó el motor recorrió un total de 7.000 km

#### **RECOMENDACIÓN:**

Reemplazar anillos, pistones y camisas, juego de empaque.



**Anillos encontrados**

**Modelo:** Kaicene F70

**Vin.** LSCBBZ2T3MG612775

**Placa:** A62AU9T

**Km:** 60.150

**Cliente:** Fabio Latronico

**CONDICION REPORTADA**

**Alto Consumo de aceite de motor**

**PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL CONCECIONARIO:**

Revisión de vehículo Kaicene F70, perteneciente a Fabio Latronico serial LSCBBZ2T3MG612775, Placas A62AU9T, Km. 60.150, la cual se le midió la presión de compresión al motor encontrando baja compresión en los cilindros 3 y 4, al desarmar el motor se encontraron anillos rotos en ambos cilindros, se observaron marca de desgaste en el cigüeñal por falta de lubricación.


**RECOMENDACIÓN:**

Reemplazar anillos, pistones, camisas, cigüeñal conchas de biela, conchas de bancada plato central de cigüeñal, cojinete frontal de cigüeñal, bielas, juego de empaque, estopera cigüeñal.





**Contaminante encontrado en el cigüeñal**

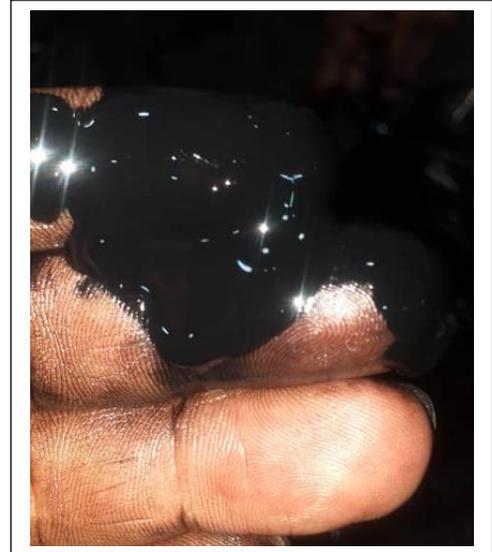

**Modelo:** Kaicene F70

**Vin.** LSCBBZ2TXLG737898

**Placa:** A25AY2C

**Km:** 128.366

**Cliente:** Juan Manuel Rodríguez

### CONDICION REPORTADA

Luces de servicio encendida, consumo de aceite de motor


### PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL CONCECIONARIO:

Revisión de vehículo Kaicene F70, perteneciente a Juan Rodríguez serial LSCBBZ2TXLG737898, Placas A25AY2C, Km. 128.366, la cual se aprecia desgaste irregular en las camisas, no se observaron anillos rotos.

### RECOMENDACIÓN:

Reemplazar anillos, pistones, camisas conchas de biela, concha de bancada, cojinete frontal de cigüeñal, juego de empaque, estopera cigüeñal.

Realizar inspección del cigüeñal en la rectificadora.

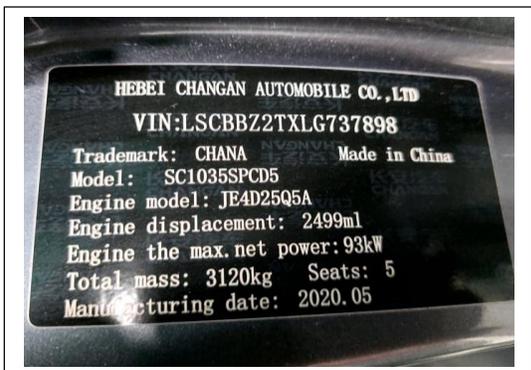

**Cilindros ovalados**

**Modelo:** Kaicene F70

**Vin.** LSCBBZ2T8MG612349

**Placa:** A30A02R

**Km:** 68.282

**Cliente:** Anny Santalis

**CONDICION REPORTADA**

**Alto Consumo de aceite de motor**

**PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL CONCECIONARIO:**

Revisión de vehículo Kaicene F70, perteneciente a Anny Santalis serial LSCBBZ2T8MG612349, Placas A30A0R, Km. 68.282, la cual se le midió la presión de compresión al motor encontrando baja compresión en los cilindros 2, 3 y 4, al desarmar el motor se encontraron anillos rotos en los cilindros 2,3 y 4, se observaron marca de desgaste en el cigüeñal por falta de lubricación.

**RECOMENDACIÓN:**

Reemplazar anillos, pistones, camisas, juego de empaque





**Anillos rotos en los cilindros 2, 3 y 4**



**Modelo:** Kaicene F70

**Vin.** LSCBBZ2T6NG602467

**Placa:** A08CS2D

**Km:** 194

**Cliente:** Policia Portuguesa

**CONDICION REPORTADA**

**Dirección errática**

**PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL CONCECIONARIO:**

Revisión de vehículo Kaicene F70, perteneciente a la Policia de portuguesa serial LSCBBZ2T6NG602467, Placas AO8CS2D, Km. 194., la cual fue diagnosticada bomba de dirección dura se observó el filtro del reservorio del aceite se desintegro contaminando el cajetín de dirección.

**RECOMENDACIÓN:**

Reemplazar cajetín, bomba, y reservorio de la dirección hidráulica



atentamente

Heriberto González

Representante de Servicio MDV

Josmir Aguilar

Técnico de Servicio MDV

Cesar Jaimes

Gerente de Servicio inversiones Occidente Changan Acarigua