

Cliente Drake Tools

VIN LS0B0Z2T5M4696601

Placas: A96BD91

- Anomalia Reportada: Sonido al arrancar a bajas revoluciones y se le quita luego en el desplazamiento

- Condición Observada: Se aprecia una vibración la cual se transmite por el vehículo en baja RPM al andar rodando en todo momento

- Puntos evaluados en el Vehículo:

* Se desmontó la transmisión y el conjunto de embrague se evaluó el disco, apreciando desajuste en el centro del disco y siendo sustituido.

* Se retiró los estribos y petas los cuales pudieran transmitir la vibración, Se inspeccionó tuberías, de freno, A/A que presentaran mal ajuste o roce con la carrocería

* Se revisaron bases de motor y eje (están bien)

* Se realizaron Pruebas rodando Sencilla sin Cardan delantero y luego se colocó el cardan delantero y se retiró el trasero

* Se realizó ajuste a la brida de acople salida al Cardan trasero

Esta condición se ha notado en otras unidades con igual, mayor o menor intensidad