长安汽车 CHANGAN

INFORME DE INFORMACIÓN DE CALIDAD

NO PROBLEMA.	
FECHA	13-8-2024
PAÍS	VENEZUELA

CARACTERÍSTICA

Tipo de calidad	☑	Crítico	☑	Masa	☐	Común
Frecuencia de falla	☑	Frecuente	☑	Ocasional	☑	Por primera vez
Cantidad de falla	1		Tasa de fallas			

INFORMACIONES DE FALLOS

Posición anómala y tipo de motivo de la avería	Sistema	Calidad de las piezas	Calidad de apariencia	Ensamblar calidad	Otros Problema
	Chasis	☐	☐	☐	☐
	Equipo electrico	☐	☐	☐	☐
	Cuerpo	☐	☐	☐	☐
	Tren de fuerza	☑	☑	☑	☑
	C.A	☐	☐	☐	☐

CONDICIONES DE FALLA

Condiciones del camino	Velocidad (km / h)	Origen de falla	Condiciones de lluvia	Objetivo	Estado de carga	C.A
☑ ntro	☐ > 80 km / h	☑ A partir de	☐ Lluvia ligera	☐ Transporte de pasajeros	☑ Una persona	☑ SOBRE
☐ ourbio	☐ > 40 km / h	☐ Después de em	☐ Lluvia Pesada		☐ Dos personas	☐ APAGADO
☐ topista	☑ <40 km / h	☐ Puesta en marc	☐ Después del lavado de autos	☑ Familiar	☐ Tres personas	
☐ ontaña		☐ Acelerar		☐ Alquilar	☐ Cuatro personas	
☐ esta arriba		☐ Uniforme	☐ Después de la lluvi	☐ Transporte de larga distancia	☐ Cinco personas	
☐ esta abajo		☐ Decelerar	☐ Corre en aguas profundas		☐ Sobre carga	
☐ rvas		☐ Freno		☐ Otros		
☐ rra		☐ Intermitencia	☐ Después de correr en aguas profundas			
☐ sigual		☐ Descansar				
☐ rel		☐ Después de alta velocidad				
☐ ava						
☐ eve		☐ Gire a la izquierda				
		☐ Gire a la derecha				
		☐ Embotellamiento				

DESCRIPCION DEL PROBLEMA (SINTOMA)

VEHICULO PRESENTA CONSUMO DE ACEITE

ANALISIS E INSPECCION

SE MIDE LA COMPRESION SE OBTIENE
CIL1:200 CIL2:280 CIL3:180 CIL4:180

SE PROCEDE A DESMONTAR EL MOTOR Y SE CONSIGUE: *CILINDRO 3 CAMISA RAYADA Y PISTON RADADO*CILINDRO 4 PISTON DEFORMADO

METODO Y SUGERENCIA

SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Camisas
Anillos
Empacaduras
Conchas de bancada
Conchas de biela

SOLICITUD DEL CLIENTE FINAL

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO EN SU TOTALIDAD DE LAS PIEZAS ANTES MENCIONADAS

FOTOS

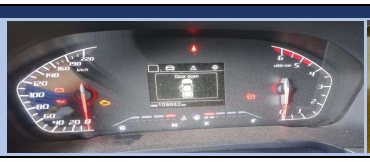

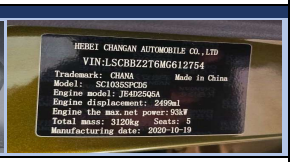

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Modelo	VIN	Sin motor.	Veces que los talleres cambian esta pieza de	Fecha de venta	Kilometraje (km)
F704X4	LSCBBZ2T6MG612754		1	30-12-2020	108.682

FOTOS MAL ESTADO		VIDEOS		
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	SE EVIDENCIA DESGASTE EXCESIVO DE LAS CAMISAS			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	SE EVIDENCIA DESGASTE EXCESIVO DE LAS CAMISAS			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	JUEGO DE ANILLOS			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	JUEGO DE EMPAQUES			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	JUEGO DE CONCHAS BANCADA			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	JUEGO DE CONCHA DE BIELA			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			